



Aandachtslijst Tussentijdse plaatsbeschrijving



Adres
XXXX

Opdrachtgever
XXXX

Uitgevoerd op
26-08-2025

Referentie
GEN_SLEE_4_TUSS_2025_08_26

Sleutels

Bergingen

Beschrijving

Alle sleutels roestvrij te bezorgen



Technische installaties

Regenwaterinstallatie

Beschrijving

Werking niet gecontroleerd



As-built

Beschrijving

Aan te leveren

Ventilatiegroep

Beschrijving

Werffilters aanwezig, te vervangen



Collector verwarmingsinstallatie

Beschrijving

Aftakking te verwijderen



Interieur

Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Beschadiging of cmentrest thv klink zijkant deur



Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Kras onderzijde deur binnenkant



Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Krassen in glas binnen en buitenzijde op 1m85 h



Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Zijkant deurklink beschadigd buitenzijde



Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Dorpel af te werken



Gelijkvloers > Inkomhal > Inkomdeur

Beschrijving

Werking tochtborstel na te kijken



Gelijkvloers > Inkomhal > Raam

Beschrijving

Raam gebarsten over geheel



Gelijkvloers > Inkomhal > Raam

Beschrijving

Rubber onderzijde ingeduwd



Gelijkvloers > Inkomhal > Vloer

Beschrijving

Barst thv inkomdeur rechts



Gelijkvloers > Inkomhal > Vloer

Beschrijving

Opkitten thv trap links muur en rechts van trap



Gelijkvloers > Inkomhal > Vloer

Beschrijving


Lijmrest rechtsvoor lift



Gelijkvloers > Inkomhal > Plafond

Beschrijving

Opening, sprinkler te voorzien

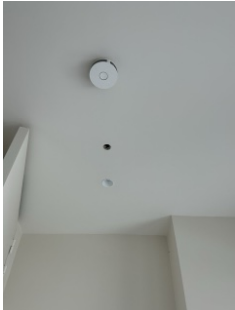

Gelijkvloers > Inkomhal > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreken



Gelijkvloers > Inkomhal > Stopcontacten

Beschrijving

Algemeen volledig pand: NIKO Basic geplaatst, echter PURE te voorzien



Gelijkvloers > Inkomhal > Trap

Beschrijving

Doffe plek trede 1 oppervlak rechts



Gelijkvloers > Inkomhal > Trap

Beschrijving

Trede 7 aantrede beschadigd



Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving


Deurtrekker ontbreekt



Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving

Brand aansluiting deur te voorzien

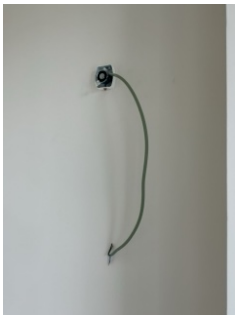

Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving


Beschadiging lak thv knop



Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving

Vuil in liftschacht

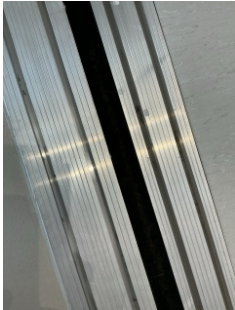

Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving

Beschadiging zijkant links op 1m05 h



Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving


RF kentekens zijn geschilderd, niet zichtbaar



Gelijkvloers > Inkomhal > Lift

Beschrijving

Deurpomp deur te voorzien

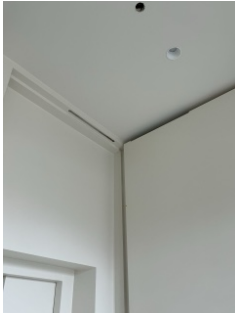

Gelijkvloers > Berging > Plafond

Beschrijving

Niet afgewerkt thv armatuur



Gelijkvloers > Berging > Deur

Beschrijving


Deurpomp te voorzien



Gelijkvloers > Berging > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt

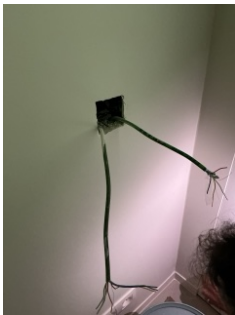

Verdieping > Overloop > Deur

Beschrijving

Deurpomp ontbreekt



Verdieping > Overloop > Deur

Beschrijving

Klink ontbreekt



Verdieping > Overloop > Deur

Beschrijving

Magneetslot ontbreekt



Verdieping > Overloop > Plafond

Beschrijving

Afwerking thv Inbouwarmatuur



Verdieping > Overloop > Vloer

Beschrijving

Beschadiging thv zettingsvoeg toilet



Verdieping > Overloop > Vloer

Beschrijving


Kras thv inbouwkast hoek rechts , thv plint



Verdieping > Overloop > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreken

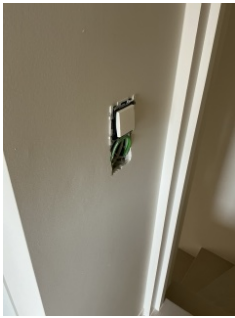

Verdieping > Overloop > (Inbouw)Kast

Beschrijving

Afdekplaatjes scharnieren ontbreken



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving

Kit links tegen muur trede 4 niet afgewerkt



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving

Restant bovenzijde trede rechts



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving

Hoek leuning bovenzijde beschadigd lak



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving

Bovenzijde balustrade voelt ruw aan en niet glad, zijkant trap verdiep bijgewerkt zichtbaar



Verdieping > Overloop > Trap

Beschrijving


Steun hoek kant trap , onderaan beschadigd , idem trap verdiep



Verdieping > Toilet > Deur

Beschrijving

Lak beschadigd onderzijde deur rechts binnenzijde

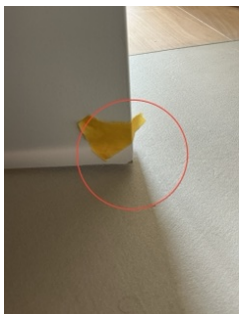

Verdieping > Toilet > Deur

Beschrijving

Weinig speling deur en plafond



Verdieping > Toilet > Deur

Beschrijving

Slot bij te regelen



Verdieping > Toilet > Vloer

Beschrijving

Verfrest onder toilet tegen plint



Verdieping > Toilet > Toilet

Beschrijving

Opening muur onder toilet, niet afgewerkt



Verdieping > Toilet > Toilet

Beschrijving

Rubber los, noodzakelijk ?



Verdieping > Toilet > Toilet

Beschrijving

Mogelijkheid tot reinigen leidingen?



Verdieping > Toilet > Toilet

Beschrijving

Inregelen meet water



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Deur

Beschrijving

Onderzijde buitenkant beschadigd



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Deur

Beschrijving

Witte verfrest oppervlak binnenzijde op 15 cm h



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Deur

Beschrijving

Onderzijde deur binnenkant rechtsonder verf beschadigd



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Muren

Beschrijving

Niet afgewerkt tegen stopcontact thv gang



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Vloer

Beschrijving



Beschadiging op 1m50 deur en 1m85 muur links



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Vloer

Beschrijving


Voegen vertonen restanten

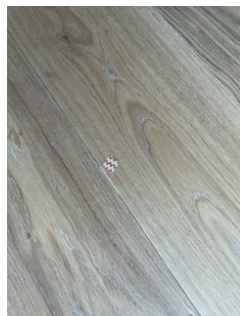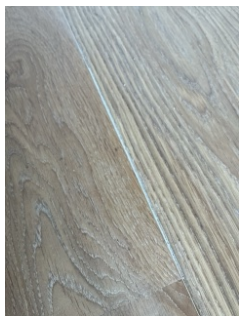

Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Vloer

Beschrijving

Krassen op 75 cm van raam en 85 cm muur links

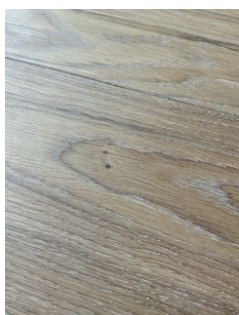

Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Raam

Beschrijving

Lichte kras raamvleugel links onderaan



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Raam

Beschrijving

Hoek beschadigd zijkant raamkader linksboven binnenzijde



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Raam

Beschrijving

Kras vleugel rechts binnenzijde onderaan raamkader



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Raam

Beschrijving

Kras buitenzijde raam glas op 1m50 h en lichte kras op 1m25 h



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Raam

Beschrijving

Kras kader vleugel links binnenzijde op 1m90 h



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Plafond

Beschrijving


Sprinkler ontbreekt



Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Schakelaars

Beschrijving


Ontbreken

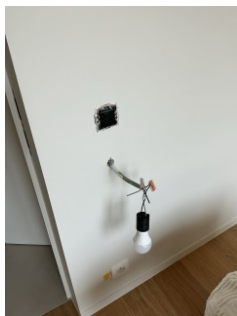

Verdieping > Slaapkamer 1 thv toilet > Bureauameubel

Beschrijving

Hoek werkblad rechts achter beschadigd

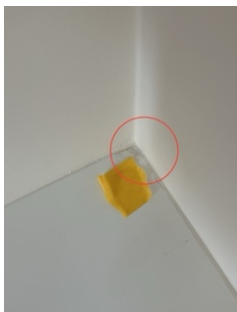

Verdieping > Slaapkamer 2 > Deur

Beschrijving


Deur klemt bij sluiten



Verdieping > Slaapkamer 2 > Deur

Beschrijving

Weinig ruimte deur plafond

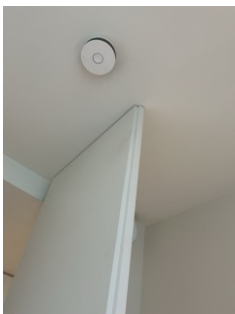

Verdieping > Slaapkamer 2 > Deur

Beschrijving

Onderzijde deur beschadigd kant links buitenzijde



Verdieping > Slaapkamer 2 > Plafond

Beschrijving


Sprinkler ontbreekt



Verdieping > Slaapkamer 2 > Plafond

Beschrijving


Zwarte veeg vertrekkende vanaf raam, richting deur

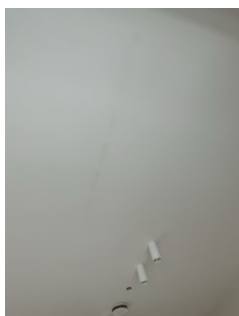

Verdieping > Slaapkamer 2 > Vloer

Beschrijving

Restanten in voegen, lijm, olie?

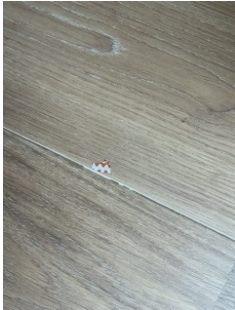

Verdieping > Slaapkamer 2 > Vloer

Beschrijving

Witte afdruk hoek onder bureau achtergevel



Verdieping > Slaapkamer 2 > Raam

Beschrijving

Krassen raamkader linkervleugel binnenzijde onderaan en rechts



Verdieping > Slaapkamer 2 > Raam

Beschrijving


Vleugel rechts knelt bij openen



Verdieping > Slaapkamer 2 > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt

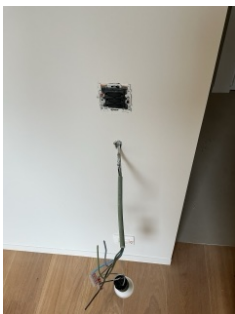

Verdieping > Slaapkamer 2 > Bureauameubel

Beschrijving


Lades te wisselen



Verdieping > Badkamer > Deur

Beschrijving


Onderzijde gekarteld

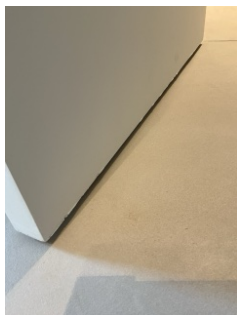

Verdieping > Badkamer > Deur

Beschrijving

Weinig ruimte deur plafond

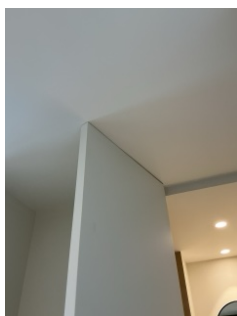

Verdieping > Badkamer > Vloer

Beschrijving

Afdruk op 40 cm van deur



Verdieping > Badkamer > Badkamermeubel

Beschrijving

Mechanisme opening niet aangesloten



Verdieping > Badkamer > Badkamermeubel

Beschrijving

Afwerking achterwand



Verdieping > Badkamer > Douche

Beschrijving

Afscheiding ontbreekt



Verdieping > Badkamer > Douche

Beschrijving


Slordig afgewerkt douchebak en muren



Verdieping 2 > Woonkamer > Plafond

Beschrijving


Sprinkler ontbreekt

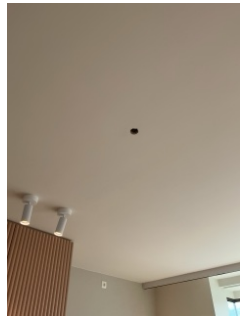

Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 1 links

Beschrijving

Buitenzijde niet gereinigd en tablet

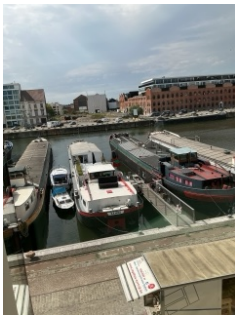

Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 1 links

Beschrijving

Schroeven zichtbaar raam buitenzijde



Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 2 rechts

Beschrijving

Buitenzijde niet gereinigd



Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 2 rechts

Beschrijving

Borstwering rechts te ver ingeslepen



Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 2 rechts

Beschrijving

Te ver ingeslepen linksonder borstwering



Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 2 rechts

Beschrijving

Afwerking siliconen niet volgens de regels



Verdieping 2 > Woonkamer > Raam 2 rechts

Beschrijving

Restanten plakband middenstijl onderaan



Verdieping 2 > Woonkamer > Vloer

Beschrijving

Oppervlak bevat krassen



Verdieping 2 > Woonkamer > Vloer

Beschrijving

Putje thv inbouwstopcontact



Verdieping 2 > Woonkamer > Vloer

Beschrijving


Putje op 2m25 van raam en op 1 m75 en 2m30 muur rechts



Verdieping 2 > Woonkamer > Vloer

Beschrijving


Krassen op 3m90 van raam en 1m85 muur rechts

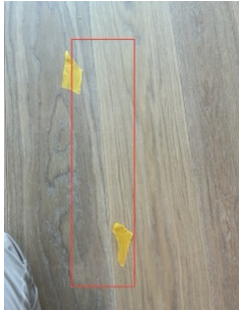

Verdieping 2 > Woonkamer > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt

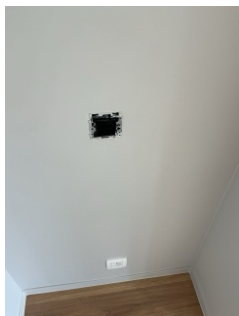

Verdieping 2 > Woonkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving


Beschadiging front op 86 cm van voorgevel



Verdieping 2 > Woonkamer > Ventilatie-rooster

Beschrijving

Af te werken, kastdeur botst tegen afdekplaat ventilatie

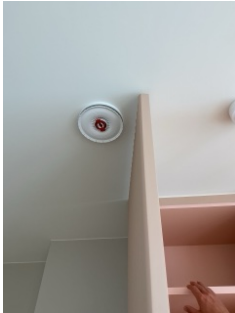

Verdieping 2 > Woonkamer > Bureau-meubel

Beschrijving

Oppervlak krassen



Verdieping 2 > Woonkamer > Bureau-meubel

Beschrijving

Oppervlakkige strepen



Verdieping 2 > Woonkamer > Bureaumeubel

Beschrijving

Werkblad onderzijde beschadigd



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Lak beschadigd onderzijde trap bovenaan



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Zijkant trapboom onvoldoende gelakt



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Trede 9 oppervlak links gespleten



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Onvoldoende gelakt achterzijde bovenste trede en lak beschadigd



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Leuning onvoldoende gelakt



Verdieping 2 > Woonkamer > Trap

Beschrijving

Lijmresten zijkant trapboom rechts thv trede 4



Verdieping 2 > Slaapkamer > Deur

Beschrijving

Klemt, bij te regelen



Verdieping 2 > Slaapkamer > Deur

Beschrijving

Zijkant thv klink lak beschadigd



Verdieping 2 > Slaapkamer > Plafond

Beschrijving

Sprinkler ontbreekt



Verdieping 2 > Slaapkamer > Vloer

Beschrijving

2 putjes op 1m85 van raam en 55 cm op muur badkamer



Verdieping 2 > Slaapkamer > Vloer

Beschrijving

Lijmresten voegen



Verdieping 2 > Slaapkamer > Raam

Beschrijving

Krassen onderzijde PVC thv vleugel rechts



Verdieping 2 > Slaapkamer > Raam

Beschrijving


Kader staat los rechts schuifgedeelte



Verdieping 2 > Slaapkamer > Raam

Beschrijving


Afdrukken dorpel buitenzijde, niet gereinigd

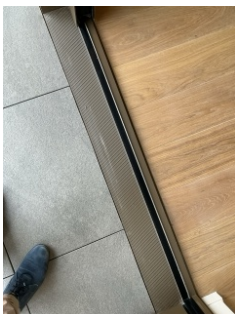

Verdieping 2 > Slaapkamer > Raam

Beschrijving

Screen werkt niet

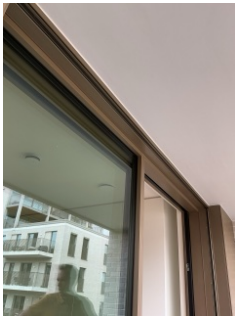

Verdieping 2 > Slaapkamer > Muren

Beschrijving

Putje door klink badkamer op 90 cm h en 60 cm van deur badkamer



Verdieping 2 > Slaapkamer > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt



Verdieping 2 > Slaapkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving

Afdekplaatjes ontbreken



Verdieping 2 > Slaapkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving

Lades niet gemonteerd



Verdieping 2 > Slaapkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving

Deur midden rechts bovenzijde uit scharnier



Verdieping 2 > Slaapkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving

Kast midden en rechts, bodem een opening



Verdieping 2 > Slaapkamer > (Inbouw)Kast

Beschrijving



Kast rechts, onderste lade sleept op bodem



Verdieping 2 > Badkamer > Deur

Beschrijving

Witte verfrest oppervlak deur rechts over geheel

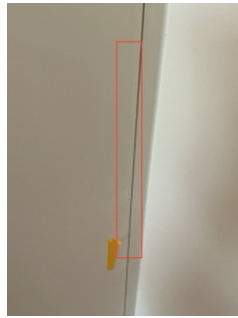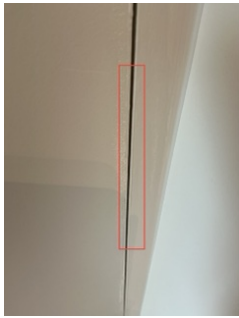

Verdieping 2 > Badkamer > Plafond

Beschrijving

Sprinkler ontbreekt



Verdieping 2 > Badkamer > Raam

Beschrijving


Niet gereinigd



Verdieping 2 > Badkamer > Raam

Beschrijving

Kras op 1m73 h raam

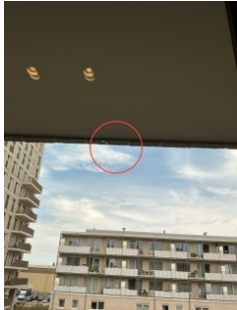

Verdieping 2 > Badkamer > Raam

Beschrijving

Krassen raamkader buitenzijde onderaan



Verdieping 2 > Badkamer > Raam

Beschrijving

Profiel verplooid onderzijde raam badkamer



Verdieping 2 > Badkamer > Verwarming

Beschrijving

Lak beschadigd thv houder onderaan



Verdieping 2 > Badkamer > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt



Verdieping 2 > Badkamer > Bad

Beschrijving


Montage clip te verwijderen onderaan , links en rechts



Verdieping 2 > Badkamer > Bad

Beschrijving

Onderzijde gekarteld

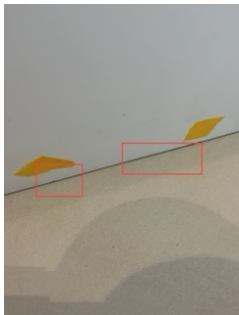

Verdieping 2 > Badkamer > Douche

Beschrijving


Afdekplaat , rozet komt los handsproeier



Verdieping 2 > Toilet > Deur

Beschrijving

Onderzijde gekarteld

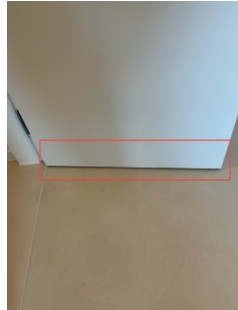

Verdieping 2 > Toilet > Schakelaars

Beschrijving

Afdekplaat ontbreekt



Verdieping 2 > Toilet > Toilet

Beschrijving

In te regelen



Verdieping 2 > Toilet > Toilet

Beschrijving


Duwsysteem te openen, inspectie niet uitgevoerd



Verdieping 3 > Keuken > Plafond

Beschrijving

Sprinkler ontbreekt

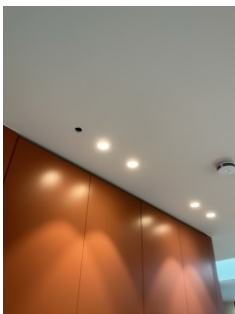

Verdieping 3 > Keuken > Raam voorgevel

Beschrijving

Kader links schuifgedeelte los



Verdieping 3 > Keuken > Raam voorgevel

Beschrijving


Speling op raam links



Verdieping 3 > Keuken > Raam voorgevel

Beschrijving

Dorpel zwarte lak beschadigd

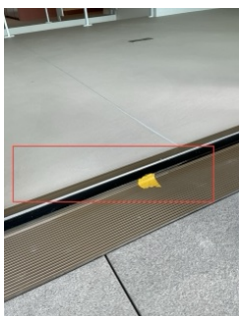

Verdieping 3 > Keuken > Raam voorgevel

Beschrijving

Afdruk dorpel



Verdieping 3 > Keuken > Vloer

Beschrijving


Diepe kras thv vloer inbouwstopcontact



Verdieping 3 > Keuken > Vloer

Beschrijving

Beschadiging opgevuld, niet volgens de regels thv keukenblok , naast balustrade

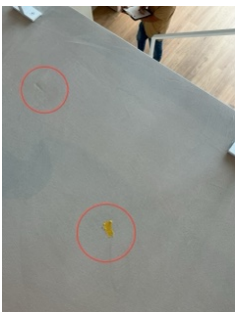

Verdieping 3 > Keuken > Raam 2 achtergevel

Beschrijving

Raamkader middelste raam rechts deukje op 1m45 h



Verdieping 3 > Keuken > Schakelaars

Beschrijving


Ontbreken



Verdieping 3 > Keuken > Stopcontacten

Beschrijving

Ontbreken

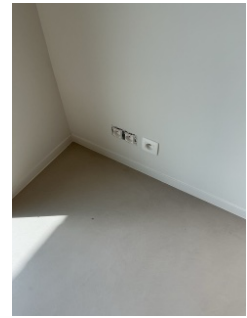

Verdieping 3 > Keuken > Vaatwasser

Beschrijving

Staat los



Verdieping 3 > Keuken > Koelkast

Beschrijving

Niet bevestigd deur bovenzijde



Verdieping 3 > Keuken > Oven

Beschrijving

Aansluiting water stoomoven niet aangesloten



Verdieping 3 > Keuken > Koelkast 2 groot

Beschrijving



Lak beschadigd binnenzijde



Verdieping 3 > Keuken > Verlichting

Beschrijving


Ontbreken

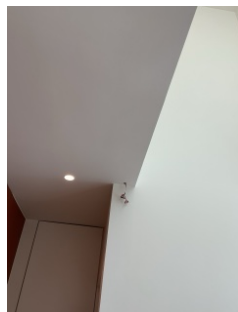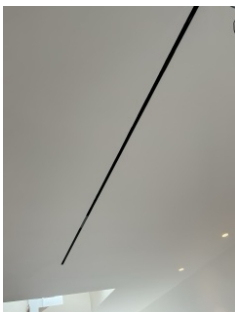

Verdieping 3 > Keuken > Trap

Beschrijving


Onderste trede gespleten

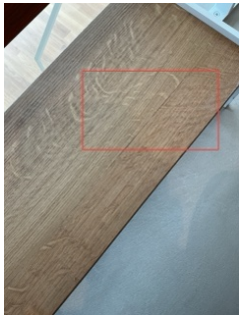

Verdieping 3 > Keuken > Trap

Beschrijving

Spijkergaatjes bovenzijde treden niet opgevuld

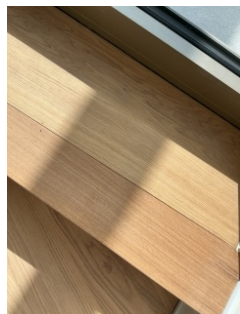

Verdieping 3 > Keuken > Trap

Beschrijving

Trapleuning onvoldoende gelakt



Verdieping 3 > Keuken > Keuken - Keukenmeubilair

Beschrijving

Besteklade niet passend



Verdieping 3 > Keuken > Keuken - Keukeneiland

Beschrijving


Fineer beschadigd op 50 cm h , links van vaatwas



Verdieping 3 > Keuken > Keuken - Keukeneiland

Beschrijving


Voeg ontbreekt linksonder van vaatwas zijkant

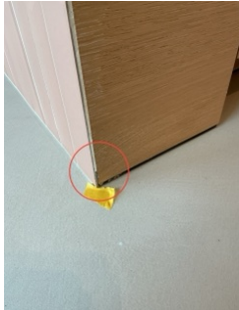

Verdieping 3 > Keuken > Keuken - Keukeneiland

Beschrijving


Binnenzijde kast zichtbaar thv lade onder kookplaat

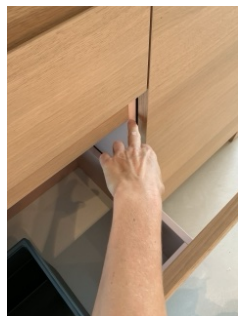

Verdieping 3 > Keuken > Gootsteen

Beschrijving

Foutieve aansluiting qooker

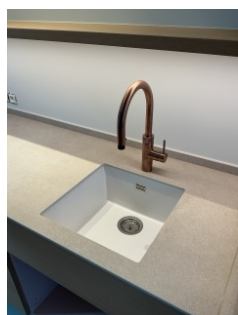

Verdieping 3 > Keuken > Keuken - Werkblad

Beschrijving

Strepen oppervlak



Verdieping 3 > Keuken > Lift

Beschrijving

Lakschade deuren op 80 cm h



Verdieping 3 > Berging > Plafond

Beschrijving

Sprinkler ontbreekt



Verdieping 3 > Berging > Deur

Beschrijving

Deur sleept



Verdieping 3 > Berging > Schakelaars

Beschrijving


Ontbreekt



Verdieping 3 > Berging > Aansluiting wasmachine en droogkast

Beschrijving

1 x sifon te voorzien

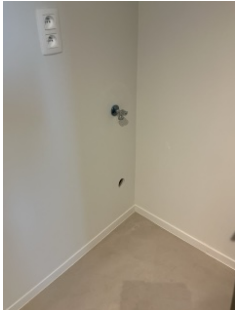

Verdieping 3 > Toilet > Schakelaars

Beschrijving

Ontbreekt,



Verdieping 3 > Toilet > Handdoekhouder

Beschrijving


Montage niet conform



Verdieping 3 > Toilet > Toilet

Beschrijving


Inregelen spoeling

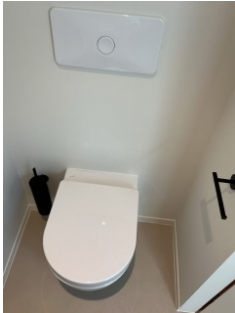

Verdieping 4 > Toegang terras > Inkomdeur

Beschrijving

Lijmrest dorpel

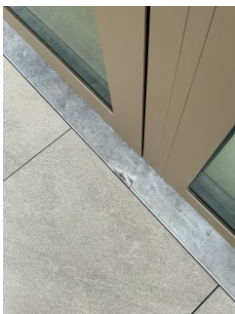

Exterieur

Fietsenberging

Beschrijving

Lak beschadigd hoek buitenzijde, kant doorgang op 1m05 h



Fietsenberging

Beschrijving

Lak beschadigd stijl 4 voorzijde onder brievenbus



Fietsenberging

Beschrijving

Lak beschadigd stijl hoek doorgang zijkant op 1m35 h



Fietsenberging

Beschrijving

Beschadiging stijl kant deur , links op stijl 2 op 1m35 h



Fietsenberging

Beschrijving

Krassen stijl kant deur, links thv sluiting op 1m15 h



Fietsenberging

Beschrijving

Beschadiging stijl 1 thv deur links onderaan



Fietsenberging

Beschrijving

Lijmrest Stijl 3 voorzijde op 1m05 h



Fietsenberging

Beschrijving

Cementresten volledige constructie



Fietsenberging

Beschrijving

Beschadiging Stijl 2 voorgevel van links op 1m17 h en horizontale stijl



Fietsenberging

Beschrijving

Beschadiging horizontale stijl voorzijde thv stijl 7



Fietsenberging

Beschrijving


Beschadiging stijl 2 rechts van deur vertrekkende vanaf voorgevel



Fietsenberging

Beschrijving

Voorzijde horizontale stijl op 70 cm zijgevel voorzijde

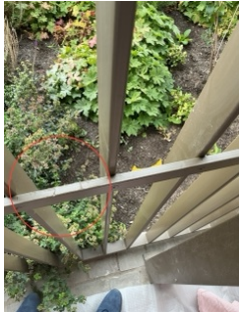

Fietsenberging

Beschrijving

Lak beschadigd kolom links bij vooraanzicht op, 1 m05 h



Gevel - muren

Beschrijving

Roestvormige afdrukken op vanaf 1m10 tot 1m60 h, op 1m80 van voorgevel



Gevel - muren

Beschrijving


Roestplekken op 30 cm van voorgevel, op 1m35 h



Gevel - muren

Beschrijving


Roestplek voorgevel op 1m60 h, op 60 cm zijgevel links

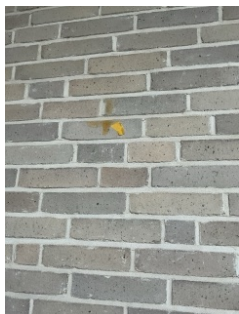

Gevel - muren

Beschrijving

Voorgevel, roestvorming over geheel onderste bakstenen

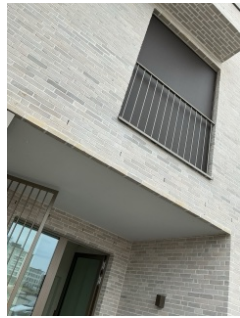

Gevel - muren

Beschrijving

Lijmresten voorgevel thv stijl Fietsenberging kolom hoek



Gevel - muren

Beschrijving


Raam voorgevel rechts onder dorpel, af te werken



Gevel - muren

Beschrijving

Raam voorgevel rechts, bovenzijde roestvorming

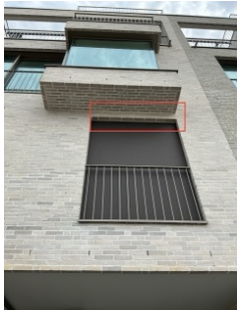

Gevel - muren

Beschrijving

Uitsprong schuifraam voorgevel balustrade voldoende in vergelijking met andere tabletten?



Gevel - muren

Beschrijving

Lijmrest linksboven inkomdeur , raam



Gevel - muren

Beschrijving

Gevel rechts , roestvorming op 2m30 en 2 m h . Op 1m90 voorgevel



Gevel - muren

Beschrijving


Baksteen beschadigd links van raam op 75 cm h



Gevel - buitenverlichting

Beschrijving

Staat los

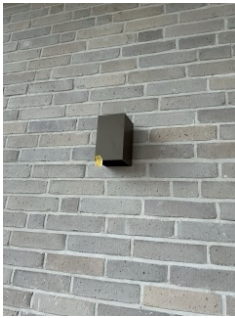

Dakoverhang

Beschrijving

Beschadiging beton thv constructie fietsenrek, rechts van deur op,20 cm voorgevel



Oprit

Beschrijving

Plekken op 1m20 van inkomdeur



Oprit

Beschrijving

Goot thv inkomdeur niet gereinigd, en te verwijderen ?



Dakoverhang verdiep 2

Beschrijving



2 openingen thv raam slaapkamer en badkamer



Terras verdiep 2

Beschrijving

Afdekplaat ontbreekt zijkanten

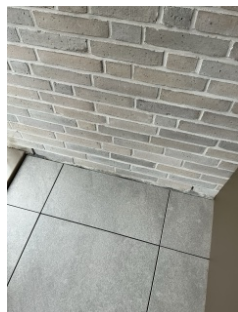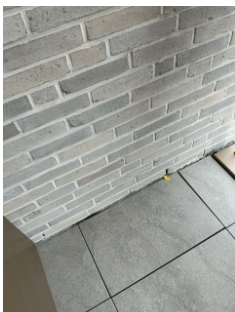

Terras verdiep 2

Beschrijving

Tegel raam badkamer niet evenwijdig met profiel



Terras verdiep 2

Beschrijving



Tegel 4 thv borstwering beschadigd



Terras verdiep 3

Beschrijving

Roestvorming schroeven

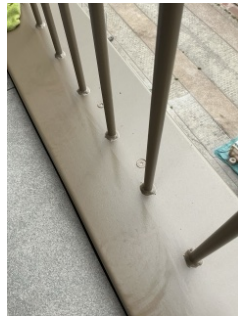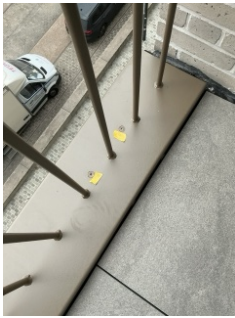

Terras verdiep 3

Beschrijving

Krassen dorpel balustrade



Terras verdiep 4

Beschrijving

Roestvorming schroeven balustrades



Terras verdiep 4

Beschrijving


Afvoer dak conform aangesloten op terras?



Terras verdiep 4

Beschrijving

Gebarsten tegel hoek , 3 de tegel van berging tegen balustrade

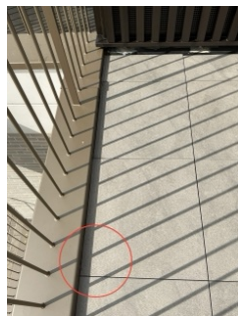

Terras verdiep 4

Beschrijving

Hoek beschadigd links tegen afscheiding thv balustrade hoek



Terras verdiep 4

Beschrijving

Paneel bergin rechts onderaan deur , rechter paneel verplooid,



Terras verdiep 4

Beschrijving

Hoek gebarsten terras thv balustrade voorzijde



Terras verdiep 4

Beschrijving



Berging links, klink tegen schrijnwerk en beschadiging lak



Terras verdiep 4

Beschrijving


Bovenzijde constructie niet gereinigd, idem bergingen

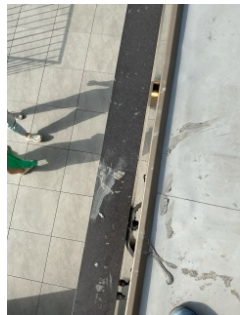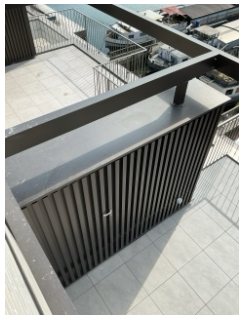

Terras verdiep 4

Beschrijving

Hoek beschadigd tegel achtergevel thv inbouwstopcontact

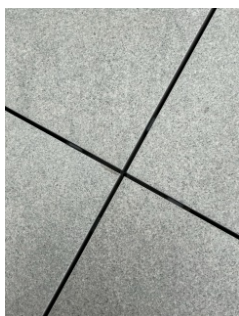

Dak

Beschrijving

Afvoer niet gereinigd



Dak

Beschrijving



Dichting na te kijken



Dak

Beschrijving


Cementresten en bouwafval

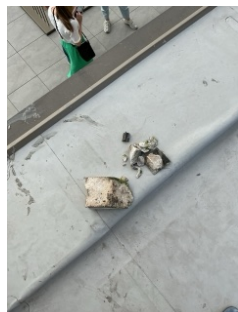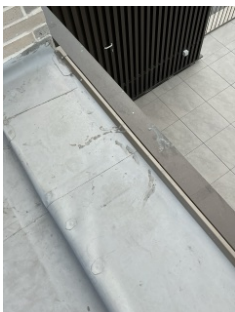

Dak

Beschrijving

Spuwers niet aanwezig op daken?

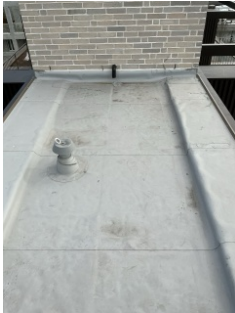

Gevel - buitenverlichting verdiep 4

Beschrijving

Beschadiging armatuur

